


PLANTA ARQUITECTONICA

escala : 1 : 75

ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE RESTAURACION

MEZZANINO

SIMBOLOGIA		
DAÑO		INTERVENCION
1. COMPONENTE FALTANTE	(I)	SUSTITUCION SEGUN DISEÑO Y CALIDAD ORIGINAL
2. AGRIETAMIENTO ACTIVO	(II)	LIMPIEZA Y REPARACION SEGUN SE DETERMINE EN SUPERVISION
3. FISURACION SUPERFICIAL	(III)	REPARACION MENOR SE REVISARA PERIODICAMENTE
4. GRIETA CERRADA	(IV)	CONSERVACION Y REVISION PERIODICA
5. DEFORMACION POR IMPACTO	(V)	RESTAURACION O RES TITUCION DE ACUERDO A SUPERVISION
6. MATERIAL ORIGINAL CAMBIADO	(VI)	RESTITUCION SEGUN DISEÑO Y CALIDAD ORIGINAL
7. DETERIORO POR HUMEDAD	(VII)	LIMPIEZA Y DESECAMIENTO, DRENAJE EXTERIOR VER RESOLUCIONES
8. OXIDACION Y DESGASTE DE CUBIERTA	(VIII)	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y TRATAMIENTO CON PINTURA ANTIOXIDATIVA
9. ROTURA DE VIDRIO	(IX)	SUSTITUCION DE VIDRIO POR DISEÑO Y CALIDAD SIMILAR AL ORIGINAL
10. DEFORMACION ESTRUCTURAL	(X)	REFUERZO ESTRUCTURAL VER DETALLES EN LAMINA RESPECTIVA
11. ASENTAMIENTO DE COLUMNAS	(XI)	REVISION PERIODICA Y REPARACION DE ACUERDO A CON SUPERVISION
12. VAÑOS DE PUERTAS Y VENTANAS DEMOLIDOS Y CLAUSURADOS	(XII)	RECONSTRUCCION DE MURODE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES
13. ALTERACION DE PINTURA ORIGINAL	(XIII)	RESTAURACION DE LA PINTURA ORIGINAL
14. PINTURA SOBRE VIDRIOS	(XIV)	RESTITUCION DE VIDRIO POR DISEÑO Y CALIDAD SIMILAR AL ORIGINAL
15. DETERIORO DE PISO POR PRUEBAS DE INSPECCION	(XV)	RESTAURACION Y RESTITUCION POR CALIDAD Y DISEÑO ORIGINAL
16. DEFORMACION DE CUBIERTA	(XVI)	SUSTITUCION Y ACCIONES CORRECTIVAS

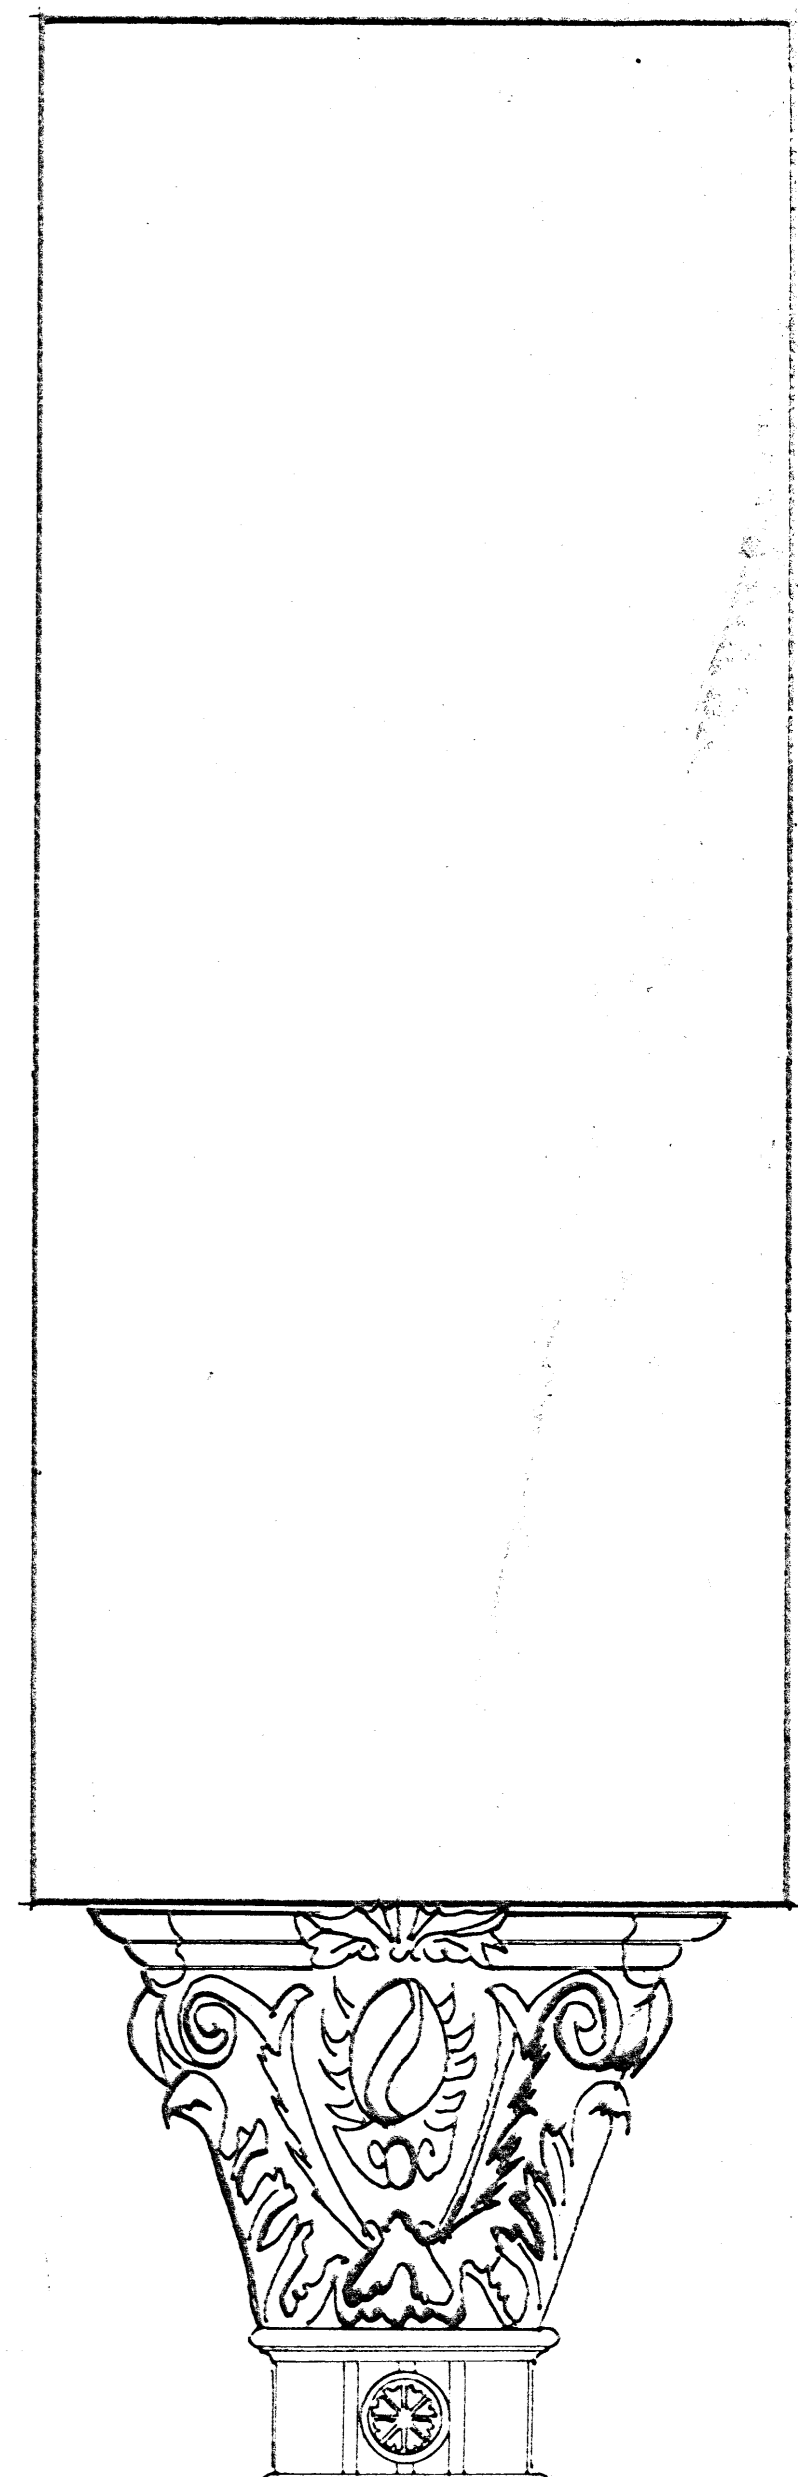

ESTUDIO:
 PROYECTO RESTAURACION SALA MAGNA
 LICEO DE HEREDIA

CONTRATADO POR:
 JUNTA ADMINISTRATIVA
 LICEO DE HEREDIA

PROYECTO:
 RESTAURACION SALA MAGNA
 LICEO DE HEREDIA

PROPIETARIO:

Provincia	Canton	Distrito
HEREDIA	CENTRAL	PRIMERO

DIRECCION DE PROYECTO
 M.C.B.
 SANDRA QUIROS B

ASESORIA DE RESTAURACION
 Arq. JOSE EGARNIER, Z.
 LIC. EMRIQUE BARASCOUT.


COORDINACION DE LEVANTAMIENTO
 ROLANDO RIVERA.

DIBUJO: G.CH. CU. RV. M.B.

PROFESIONAL RESPONSABLE:
 NOMBRE: SANDRA QUIROS
 FIRMA: N°A. 4504

CONTENIDO:
 PLANTA ARQUITECTONICA
 ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE RESTAURACION.


Escala	Fecha	Lamina
INDICADA	NOV 88	

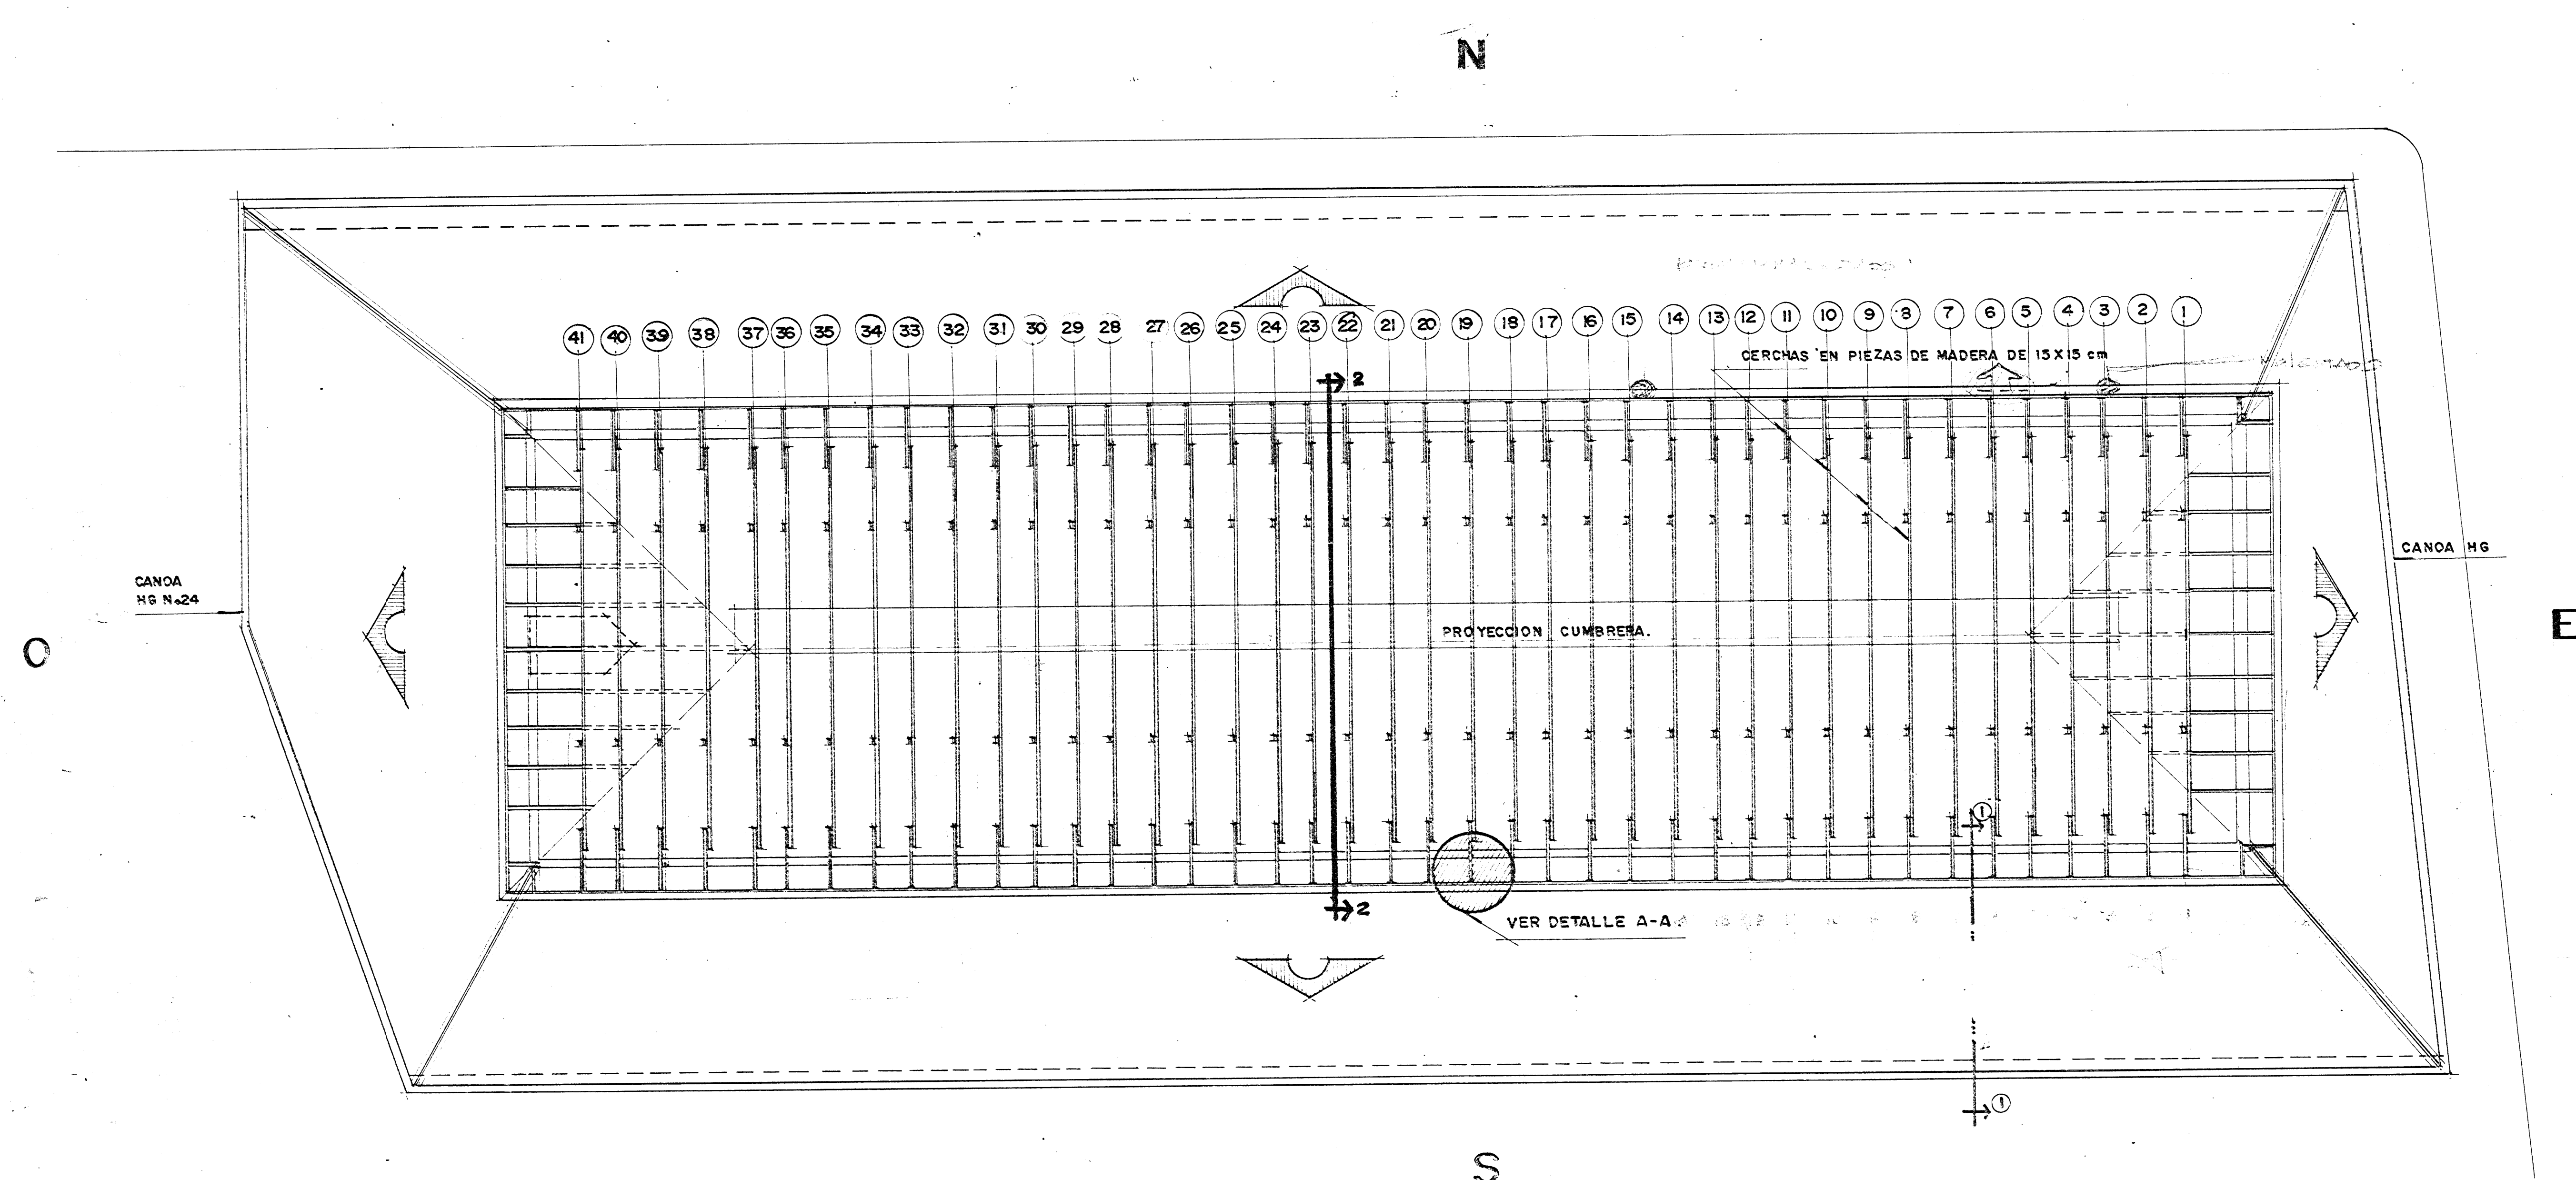


PLANTA ESTRUCTURAL DEL TECHO
 escala : 1 : 75
 ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE RESTAURACION

SIMBOLOGIA		
DAÑO		INTERVENCION
[Symbol]	COMPONENTE FALTANTE	I SUSTITUCION SEGUN DISEÑO Y CALIDAD ORIGINAL
[Symbol]	AGRIETAMIENTO ACTIVO	II LIMPIEZA Y REPARACION SEGUN SE DETERMINE EN SUPERVISION
[Symbol]	FISURACION SUPERFICIAL	III REPARACION MENOR SE REVISARA PERIODICAMENTE
[Symbol]	GRIETA CERRADA	IV CONSERVACION Y REVISION PERIODICA
[Symbol]	DEFORMACION POR IMPACTO	V RESTAURACION RES-TITUCION DE ACUERDO A SUPERVISION
[Symbol]	MATERIAL ORIGINAL CAMBIADO	VI RESTITUCION SEGUN DISEÑO Y CALIDAD ORIGINAL
[Symbol]	DETERIORO POR HUMEDAD	VII LIMPIEZA Y DESCADAMIENTO, DRENAJE EXTERIOR Ver especificaciones
[Symbol]	OXIDACION Y DESSGASTE DE CUBIERTA	VIII SUSTITUCION DE CUBIERTA Y TRATAMIENTO CON PINTURA ANTIOXIDATIVA
[Symbol]	ROTURA DE VIDRIO	IX SUSTITUCION DE VIDRIO POR DISEÑO Y CALIDAD SIMILAR AL ORIGINAL
[Symbol]	DEFORMACION ESTRUCTURAL	X DEFORMACION ESTRUCTURAL. VER DETALLES EN LAMINA RESPECTIVA
[Symbol]	ASENTAMIENTO DE COLUMNAS	XI REVISION PERIODICA Y REPARACION DE ACUERDO A SUPERVISION
[Symbol]	VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS DEMOLIDOS Y CLAU-SURADOS.	XII RECONSTRUCCION DE MURO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES.
[Symbol]	ALTERACION DE PINTURA ORIGINAL	XIII RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL
[Symbol]	PINTURA SOBRE VIDRIOS	XIV RESTITUCION DE VIDRIO POR DISEÑO Y CALIDAD SIMILAR AL ORIGINAL
[Symbol]	DETERIORO DE PISO POR PRUEBAS DE INSECCION	XV RESTAURACION Y RESTITUCION DE CALIDAD Y DISEÑO ORIGINAL
[Symbol]	DEFORMACION DE CUBIERTA	XVI SUSTITUCION Y ACCIONES CORRECTIVAS (IGUAL A VIII)

NOTA
 TODOS LOS SAJANTES CANOAS POTARUAS LIMATONES Y LIMAYOAS DAÑADOS SE RESTITURAN POR UNDA DES NUEVAS DE DISEÑO Y CALIDADES SIMILARES A LOS ORIGINALES
 LAS PIEZAS DE MADERA DE LAS CERCHAS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO SE INDICAN EN LA TABLA IA ADJUNTA. SU REPARACION RESTAU-RACION O RESTITUCION SE REALIZARA DE ACUERDO A SUPERVISION.

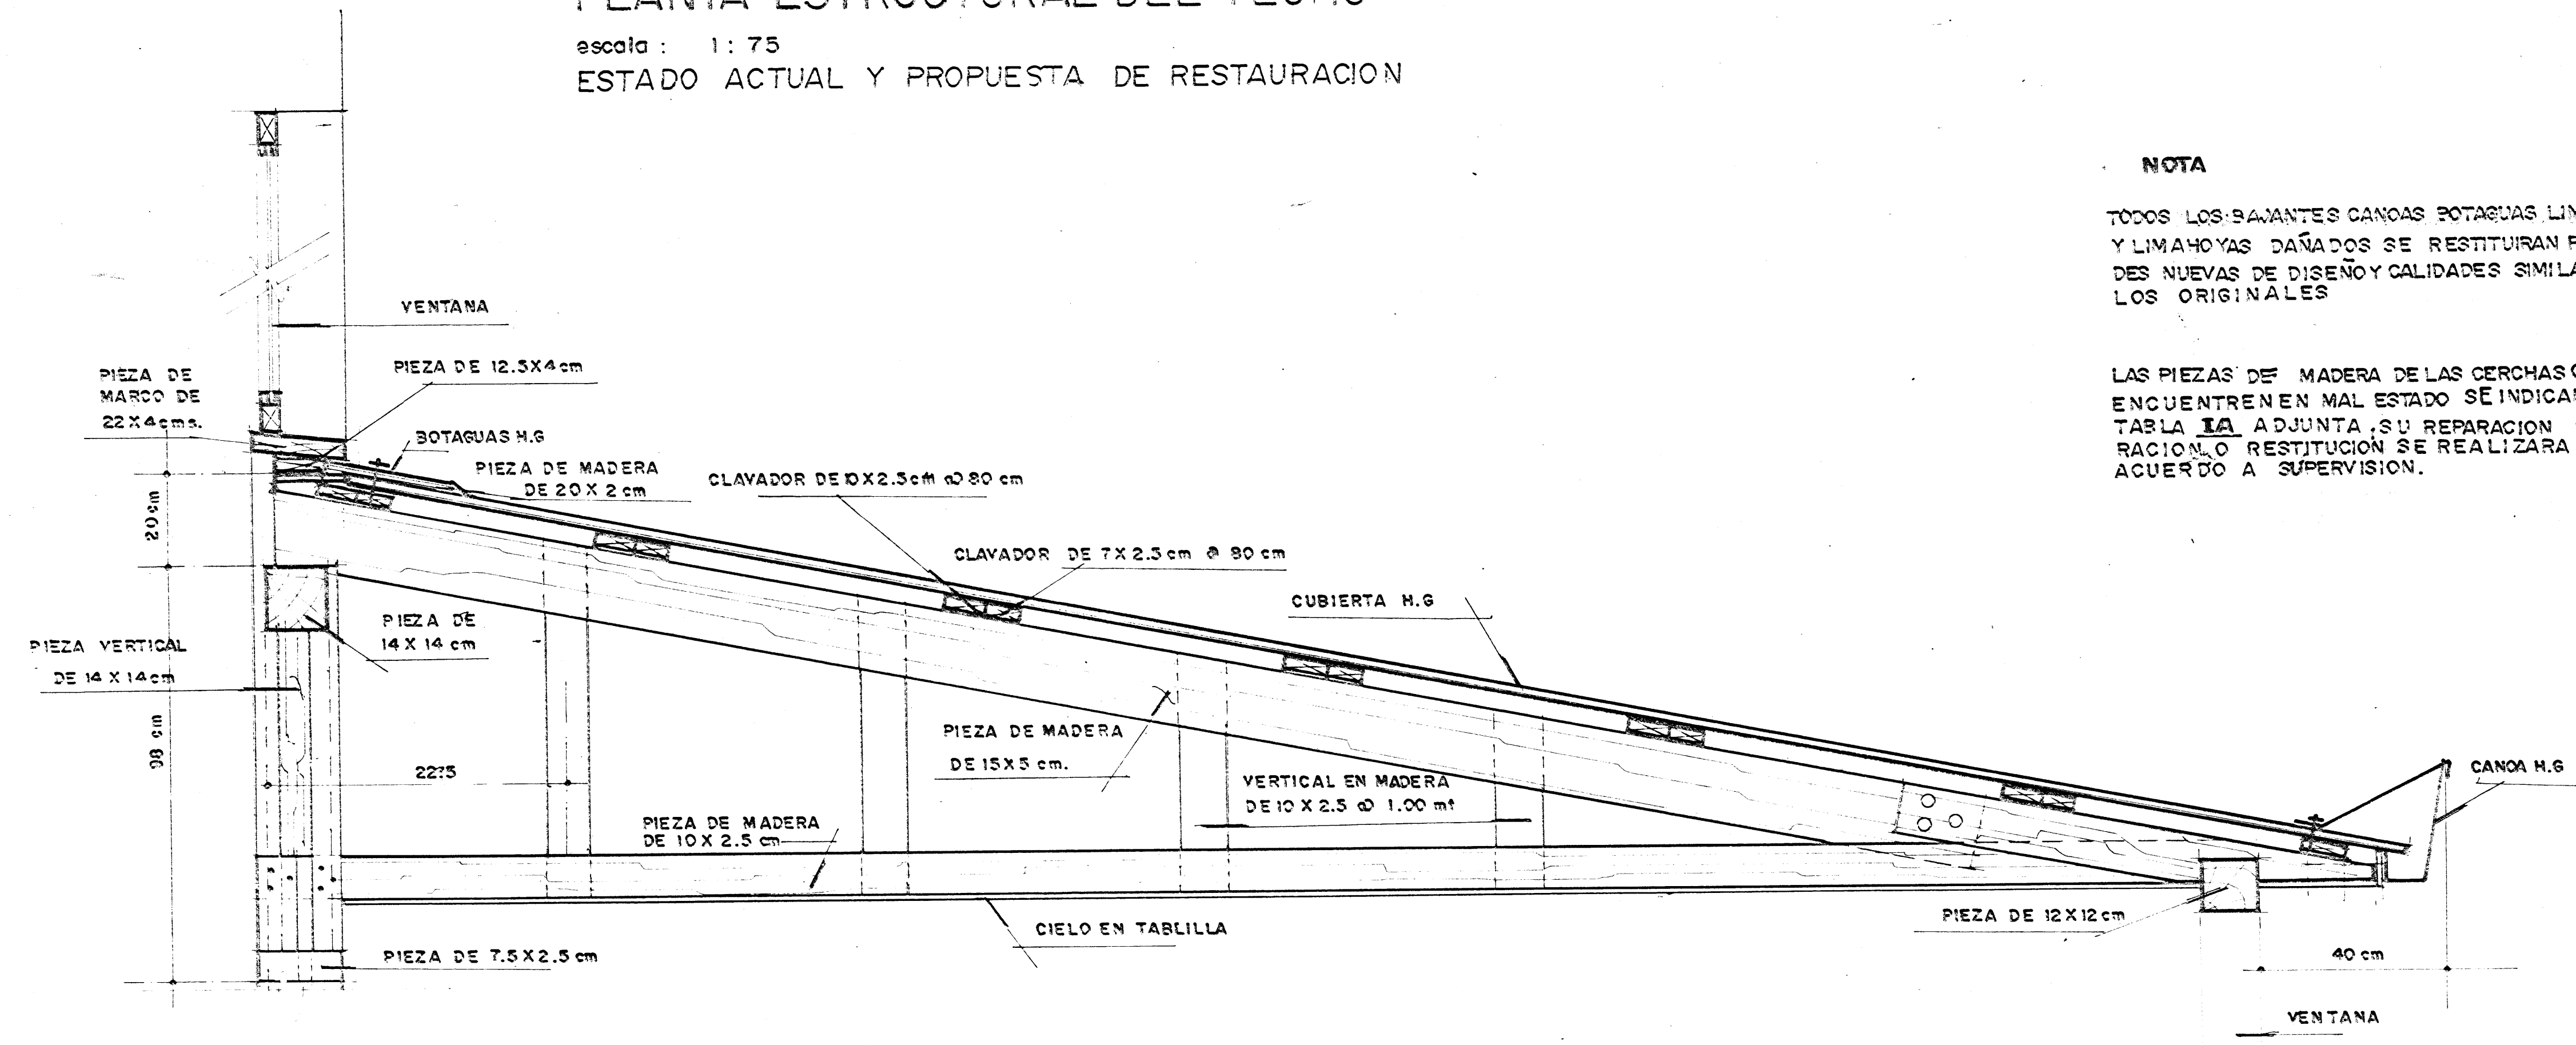


CORTE POR I-I
 escala : 1 : 10

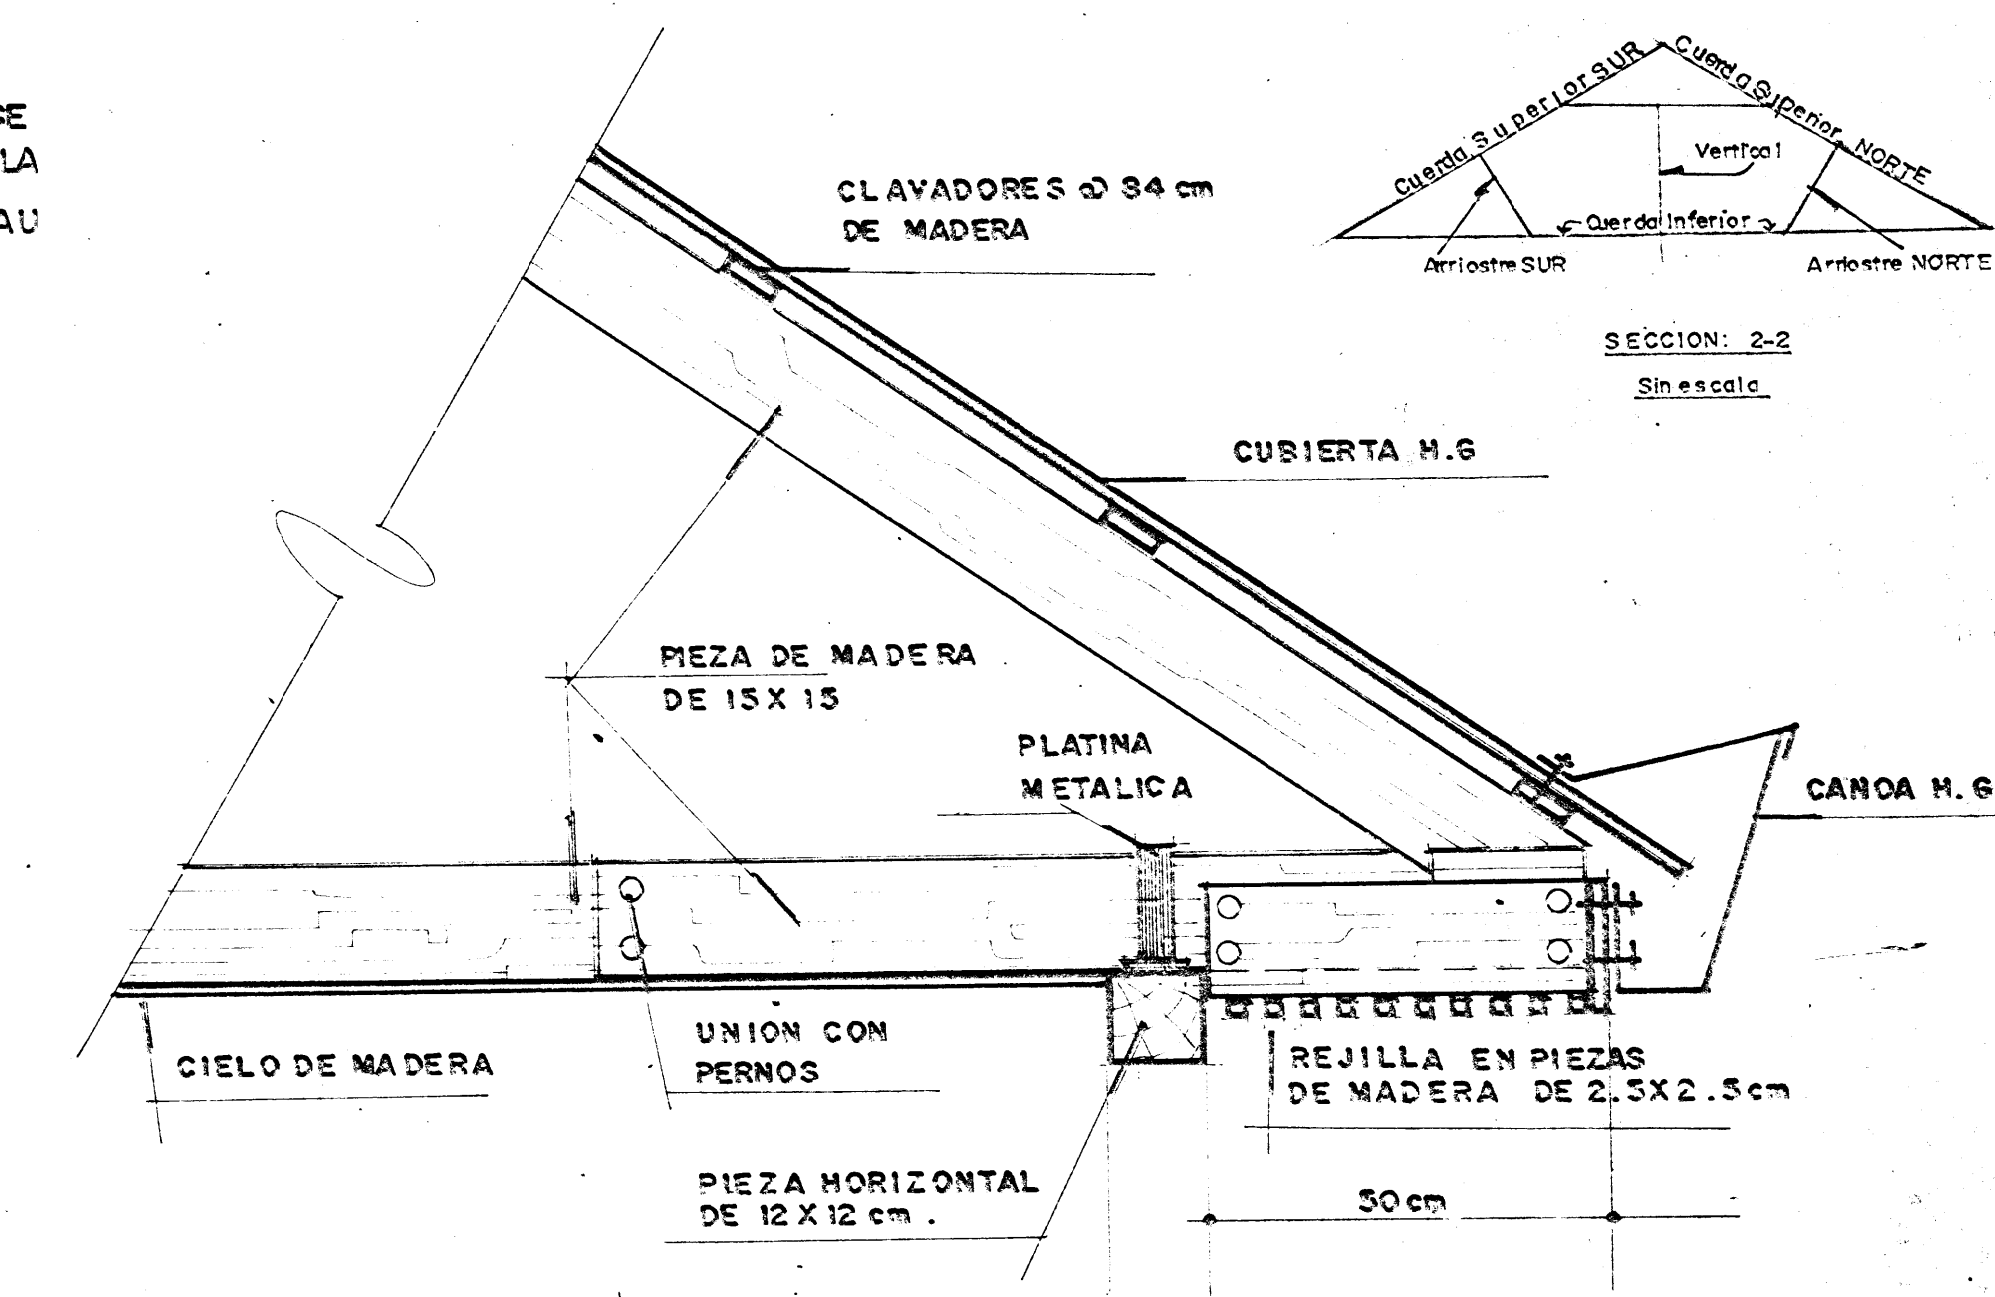

DETALLE A-A
 escala : 1 : 10

Tabla IA (NÚMERO DE CERCHA)

	Arriastre SUR	Arriastre NORTE	Canoa Sur NORTE	Canoa Sur SUR	Canoa Interior	Vertical
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						

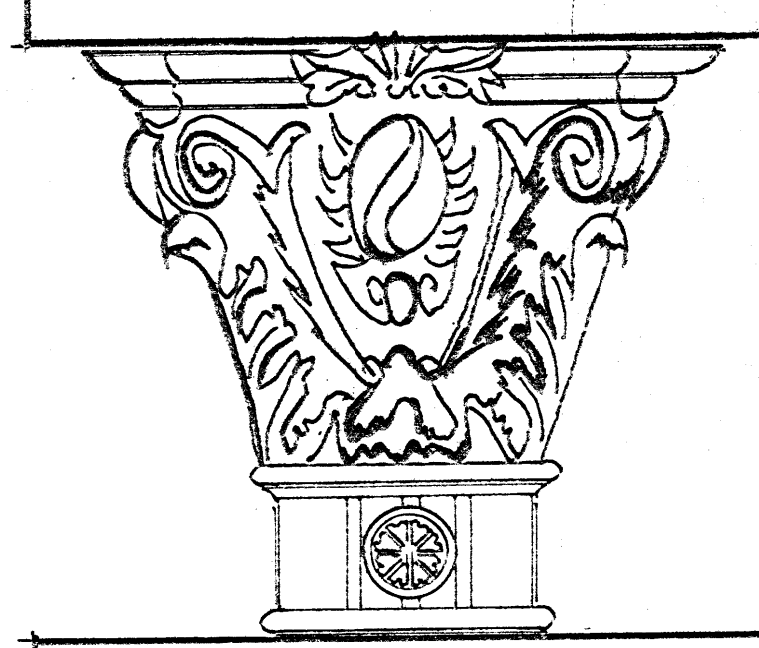

ESTUDIO:
 PROYECTO RESTAURACION SALA MAGNA LICEO DE MEREDIA

CONTRATADO POR:
 JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO DE MEREDIA

PROYECTO:
 RESTAURACION SALA MAGNA LICEO DE MEREDIA

PROPIETARIO:

Provincia	Canton	Distrito
HEREDIA	CENTRAL	PRIMERO

DIRECCION DE PROYECTO:
 M.C.J.D.
 SANDRA QUIROS B.

ASESORA DE RESTAURACION:
 ARE. JOSE E. GARRIBERZ,
 Lic. ENRIQUE BARASCOT.

COORDINACION DE LEVANTAMIENTO:
 ROLANDO RIVERA.

DIBUJO: G.CH. CUL. EV. MB.

PROFESIONAL RESPONSABLE:
 NOMBRE: SANDRA QUIROS
 FIRMA: _____ Nº A 4504

CONTENIDO:
 PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO
 ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE RESTAURACION

Escala	Fecha	Lamina
INDICADA	NOV 98	/